

FOTOBLAG



V.m. kapel Huize Padua te **Boekel**

Foto's gemaakt door ing. R.L.M. Jonkers
op 29-10-2020, 26-11-2020

VOORGEVEL



LINKERZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



RECHTERZIJGEVEL



DO1,02,03 DEEL 20 HERSTEL VOEGWERKEN 4.7 VERWERKEN LOOD

SGEVEL 6 BEVAT MET NAME ONDER DE HARDSTENEN WATERLIJSTEN EN ONDER DE GEBOORTEBLOKKEN (OREN) VEEL OPEN EN UITGESPOELD VOEGWERK. SCHOORSTEEN 1 BEVAT BOVENIN VERWEERD EN ONTHECHT VOEGWERK (KLINKT HOL BIJ BEKLOPPEN) DE BETONNEN AFDEKPLAAT IS OP MEERDERE PLAATSEN GESCHEURD. DAARNAAST ONTBREEKT HET GEVELLOOD BOVEN HET EINDSCHOT VAN DE ZINKEN GOOT EN ZIJN DE TRAPLOKETTEN, MUURLOOD EN ZALINGGOOT ERG DUN EN VERWEERD.



D04,05 DEEL 18, 22 HERSTEL VAN GEVELMETSSELWERKEN, VEWERKEN NATUURSTEEN

HDE HARDSTENEN KRUISBLOEMBЕКRONING BOVENOP GEVEL 6 VERTOONT VERTICALE SCHEURVORMING, OOK IN HET ONDERLIGGENDE METSELWERK. DE WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK DE STALEN DOOKVERANKERING. DE TWEEDE HARDSTENEN GEVELAFDEKKER BOVEN HET GEBOORTEBLOK IS OVER DE GEHELE BREEDTE GESCHEURD MAAR VOOR DE REST NOG IN GOEDE STAAT, IN HET BLOK ERBOVEN TONEN ZICH BRANDLAGEN.




D06,07,08,09 DEEL 23 ALGEMEEN TIMMERWERK LANTAARN

HET HOUTWERK VAN DE VOET VAN DE TOREN IS AL EENS VERNIEUWD 6 VAN DE 8 STIJLEN IS GELAST OP 5,1 M ONDER HET BEGIN VAN DE STIJL IN DE LANTAARN. DE VERVANGING IS IN EEN INFERIEURE HOUTSOORT GEBEURD EN DOOR SLECHTE AANSLUITINGEN BIJ DE ZINKEN VLOER ZIJN DE MEESTE STIJLEN WEDEROM AANGETAST. SOMMIGE DELEN ZIJN MET HECHTHOUT VERVANGEN OF AANGEHEELD ZOALS TIMPAANBORDEN EN DELEN VAN DE STIJLEN, DIT IS GEEN RESTAURATIEWAARDIGE METHODE EN BOVENDIEN IS DE TORENCONSTRUCTIE NIET TE CONTROLLEREN. DE HOUTEN SCHOOR TUSSEN STIJL EN TREKBALK ONDER DAK 9-10 IS




D10,11,12,13 DEEL 23 ALGEMEEN TIMMERWERK LANTAARN

DE KUIP VAN DE LANTAARN IS AL EENS AANGEPAKT DOOR EEN NIEUWBOUWAANNEMER MET VERKEERD MATERIAALGEBRUIK. IN DE VLOERCONSTRUCTIE EN HET HECHTHOUT KOMT ZWAM EN BRUINROT VOOR, WAARDOOR DE CONSTRUCTIE IS VERZWAKT. DE RANDBALK ONDER DE STAANDE GEVEL 4 IS VERZWAKT DOOR INROTTING. IN DE KUIP ONTBREKEN DE KILKEPERS, DEZE ZIJN VERWIJDERD TIJDENS DE ONDESKUNDIGE RESTAURATIE VAN DE DAKRUITER.

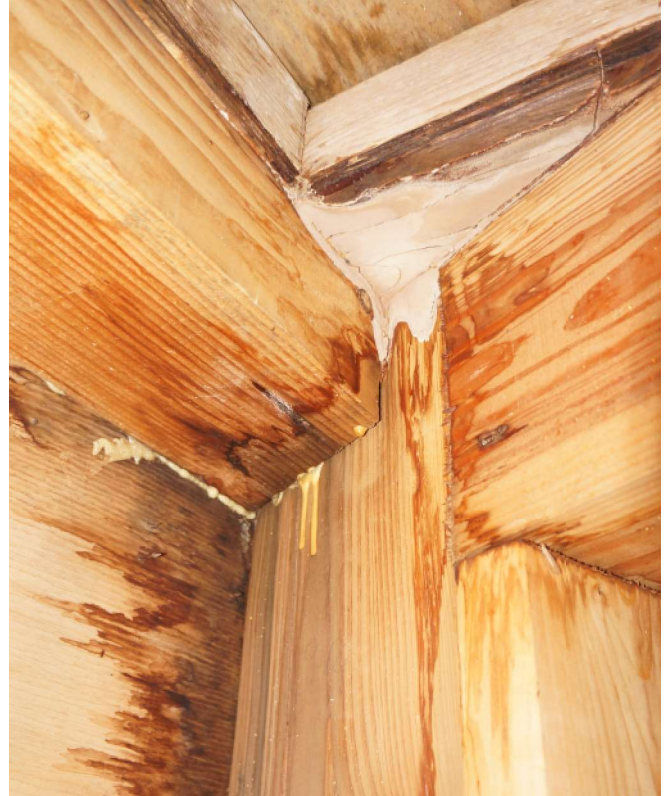

D14,15,16,17 DEEL 23 ALGEMEEN TIMMERWERK LANTAARN

DE KUIP VAN DE LANTAARN IS OP VEEL PLEKKEN EN HOEKEN AANGETAST DOOR ZWAM ZOALS IN DE VLOER (D14) EN IN DE KRUISVERBAND SCHOOR ONDER DAK 24 (D15), DE STULEN ZIJN KOUD OP ELKAAR GEPLAATST ZONDER EEN HOUTLAS TOE TE PΑΣSEN(D16) EN OOK DE LANTAARNVLOER EN ONDERDELEN ZIJN GESCHROEFD IN PLAATS VAN IN ELKAAR INGELATEN EN MET HOUTEN PEN EN GAT MET HOUTEN TOOGNAGELS WAARDOOR DEZE ENIGSZINS DOORGEZAKT IS(D13).

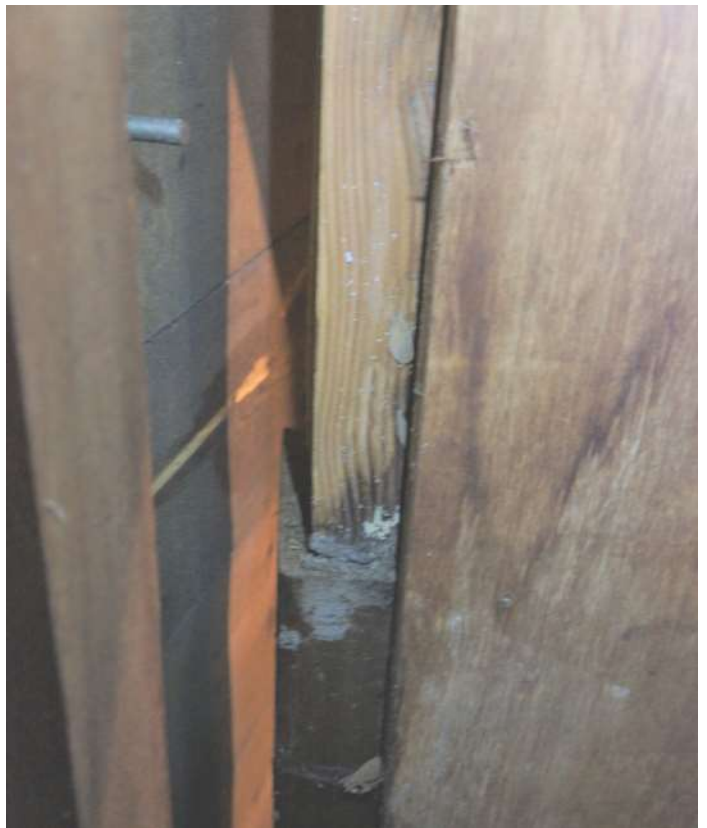

D18,19,20 DEEL 63 VERNIEUWEN LEIBEDEKKING MET NODIGE LOODWERKEN

DE FUMAY LEIEN ZIJN AL EENS VERDEKT EN ZIJN BEHOORLIJKE VERWEERD, VERVILTEN, ZIJN ERG BROOS (MET NAME ZUIDWEST DAKEN) EN HEBBEN MAAR 4CM OVERLAPPING. ER ZIJN VEEL BESCHADIGDE EN WEGGEVALLLEN LEIEN. DE LODEN AANSLUITINGEN ZIJN DUN EN VEELAL GESCHEURD BOVEN ZALINGGOTEN 17-21 EN ER KOMEN LEKKAGES VOOR. DE ZINKEN GOTEN ZIJN VERWEERD EN DE SOLDEERNADEN OPGELOST.



D21,22,23 DEEL 63 VERNIEUWEN LEIBEDEKKING MET NODIGE LOODWERKEN

DE FUMAY LEIEN ZIJN AL EENS VERDEKT EN ZIJN BEHOORLIJKE VERWEERD, VERVILTEN, ZIJN ERG BROS (MET NAME ZUIDWEST DAKEN) EN HEBBEN MAAR 4CM OVERLAPPING. ER ZIJN VEEL BESCHADIGDE EN WEGGEVALLEN LEIEN. DE LODEN AANSLUITINGEN ZIJN DUN EN VEELAL GESCHEURD BOVEN ZALINGGOTEN 17-21 EN ER KOMEN LEKKAGES VOOR. DE ZINKEN GOTEN ZIJN VERWEERD EN DE SOLDEERNADEN OPGELOST.

